COFFEEFIRST
KNOW HOW MACHINES SUPPORT

Service Bulletin - Zekering

TITEL : Milk control board v6.4


MODEL : Lattiz Advance 2.0 and Lattiz GO

DATUM : 2026-07-14 **NUMBER :** SI260714

Reden voor het verstrekken van deze informatie
Hierbij informeren wij u dat de **Milk Control Board v6.4** met ingang van de productie op **23 mei 2026**, vanaf **serienummer 10132233**, is gewijzigd.

Achtergrond
Deze ECN beschrijft de details met betrekking tot **F100** op de **Milk Control Board versie 6.4** en kan worden gebruikt als input voor de **Service Info** richting de importeurs.

Details van de wijzigingen
Zekering **F100** is gewijzigd van een **SMD-zekering** naar een **clipzekering**, zie onderstaande afbeelding. De waarde blijft ongewijzigd: **315 mA**.

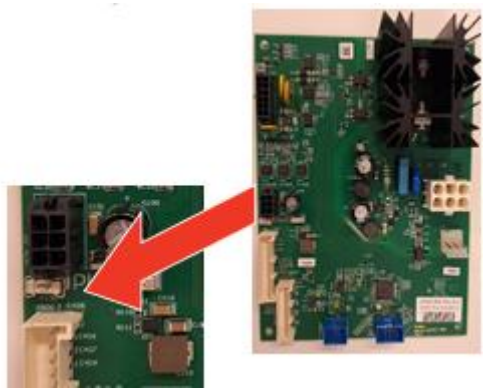

► **Gebruik uitsluitend een zekering van 315 mA.** Het gebruik van een zekering met een hogere waarde maakt de CE-markering ongeldig en kan leiden tot oververhitting, met mogelijk brand tot gevolg.
F100 beveiligt de voeding naar de printplaat en het display in de deur.
Als de zekering is doorgebrand, controleer dan de volgende onderdelen voordat u de zekering vervangt:
• Controleer of de **kabel van de Milk Control Board naar het display** niet beschadigd is, met name ter hoogte van de bevestigingspunten aan het plaatwerk.
• Controleer of de **4G-antenne** niet is losgeraakt in de deur, aangezien deze kortsluiting op de **HMI-PCBA** kan veroorzaken.



• Andere mogelijke oorzaken van kortsluiting.

Service Bulletin – Zekering

Details van de wijzigingen
Vervangende zekeringen kunnen worden aangeschaft bij bekende leveranciers van elektronische componenten, zoals Farnell, Mouser en DigiKey.



Little fuse 0453.315

Omschrijving: FUSE BRD MT 315MA 125VAC/VDC SMD
Artikelnummer: 0451.315MRL